Welding control method and apparatus

Patent number:

EP0901865

Publication date:

1999-03-17

Inventor:

FRIEDL HELMUT (AT); NEUBACKER GUENTHER (AT)

Applicant:

FRONIUS SCHWEISSMASCH (AT)

Classification:

- international:

B23K9/095

Application number: EP19980116505 19980901

- european:

B23K9/10; B23K9/10A3B1

Priority number(s): AT19970001513 19970909

Also published as:

EP0901865 (A3)

Cited documents:


DE9301390U WO9834751

FR1566627

Report a data error here

Abstract of EP0901865

The apparatus (4) includes at least one memory unit which can be freely stocked, via a control device, with manually set function sequences for the welding unit (1) and/or for data supply to at least one monitoring device of the input and/or monitoring unit (21). The method covers control of welding parameters such as welding current, welding wire diameter, and the type of the welding process. Function sequences and parameters not currently used are stored in the memory unit, and can be called up if needed.

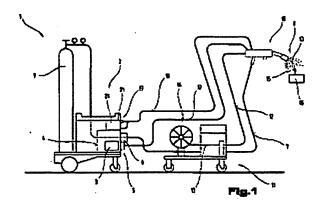

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

BEST AVAILABLE COPY



Europäisches Patentamt

European Patent Office

Office européen des brevets



(11) EP 0 901 865 A2

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag:

17.03.1999 Patentblatt 1999/11

(51) Int. Cl.6: B23K 9/095

(21) Anmeldenummer: 98116505.3

(22) Anmeldetag: 01.09.1998

(84) Benannte Vertragsstaaten:

AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU MC NL PT SE

Benannte Erstreckungsstaaten: AL LT LV MK RO SI

(30) Priorität: 09.09.1997 AT 1513/97

(71) Anmelder:

FRONIUS SCHWEISSMASCHINEN KG AUSTRIA A-4600 Wels/Thalheim (AT) (72) Erfinder:


- Friedl, Helmut
 4621 Sipbachzell (AT)
- Neubacker, Günther 4651 Stadl-Paura (AT)
- (74) Vertreter:

Secklehner, Günter, Dr. Rechtsanwalt,

Pyhrnstrasse 1 8940 Liezen (AT)

(54) Steuervorrichtung zum Steuern eines Schweissgerätes sowie ein Verfahren hierfür

(57) Die Erfindung betrifft eine Steuervorrichtung (4) zum Steuern eines Schweißgerätes (1) mit einem Speicher für Betriebsdaten des Schweißgerätes (1), einer Eingabe- und/oder Anzeigevorrichtung (21) für Steuerbefehle sowie mit einer Stromquelle zur Anspeisung des Schweißgerätes (1) und insbesondere einem über Leitungen mit dem Schweißgerät (1) verbundenen Schweißbrenner (10). Zum Steuern des Schweißgerätes (1) ist zumindest ein über ein Steuerorgan frei belegbarer Speicher für manuelle voreinstellbare Funktionsabläufe des Schweißgerätes (1) und/oder zur Belegung zumindest eines Anzeigeorganes an der Eingabeund/oder Anzeigevorrichtung (21) angeordnet.

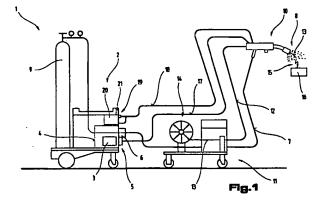

Beschreibung

Die Erfindung betrifft eine Steuervorrichtung [0001] und ein Verfahren zum Steuern eines Schweißgerätes, wie es im Oberbegriff des Anspruches 1 und 6 beschrieben ist.

[0002] Es sind bereits Steuervorrichtungen bzw. Verfahren zum Steuern eines Schweißgerätes bekannt, bei denen über eine Eingabe- und/oder Anzeigevorrichtung unterschiedliche Schweißparameter eingestellt bzw. angezeigt werden können, wobei entsprechend den eingestellten Schweißparameter ein Schweißprozeß für ein Schweißgerät durchgeführt wird. Dabei sind bei den bekannten Eingabe- und/oder Anzeigevorrichtungen Funktionstasten angeordnet, über die der Benutzer des Schweißgerätes unterschiedliche Funktionen abrufen kann. Weiters weist die Eingabe- und/oder Anzeigevorrichtung standardmäßige Einstellorgane bzw. Anzeigeorgane auf, über die der Benutzer wiederum vorgegebene Schweißparameter auswählen und verändern kann. Bei den Funktionstasten hat der Benutzer die Möglichkeit, daß durch Auswahl eines entsprechenden Schweifßprozesses unterschiedliche Funktionen diesen Funktionstasten zugeordnet werden. Dies geschieht insofern, indem durch Auswahl eines 25 Schweißprozesses von der Steuervorrichtung die einzelnen Funktionstasten mit entsprechenden Funktionen belegt werden, sodaß durch Betätigen dieser Funktionstasten der Schweißparameter bzw. der Funktionsablauf aufgerufen wird. Nachteilig ist bei einem derartigen Verfahren bzw. bei einer derartigen Steuervorrichtung, daß der Benutzer durch die unterschiedlichen Schweißprozesse nicht genau erkennen kann, welche Funktion den einzelnen Funktionstasten zugeteilt ist, sodaß dieser zur Bedienung immer eine Schweißgerätebeschreibung zur Hand haben muß.

[0003] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Steuervorrichtung und ein Verfahren zum Steuern eines Schweißgerätes zu schaffen, bei dem der Benutzer sich selbständig seine Oberfläche zum Bedienen des Schweißgerätes gestalten kann.

[0004] Diese Aufgabe der Erfindung wird durch die Merkmale des Kennzeichenteils des Anspruches 1 gelöst. Vorteilhaft ist hierbei, daß durch die Verwendung von Steuerorganen an der Eingabe- und/oder Anzeigevorrichtung der Benutzer die Möglichkeit hat, sich selbständig eine Oberfläche zu gestalten, sodaß eine Vereinfachung der Bedienung des Schweißgerätes geschaffen wird. Ein weiterer Vorteil liegt darin, daß weitere nicht an der Eingabe- und/oder Anzeigevorrichtung angegebene Schweißparameter über die Steuerorgane aktiviert werden können, wodurch eine exakte Anpassung des Schweißprozesses vom Benutzer durchgeführt werden kann, sodaß eine Verbesserung der Schweißqualität erzielt wird.

[0005] Weitere vorteilhafte Ausbildungen sind in den Ansprüchen 2 bis 5 beschrieben. Die damit erzielbaren Vorteile sind der detaillierten Figurenbeschreibung zu entnehmen.

[0006] Die Erfindung umfaßt weiters auch ein Verfahren zum Steuern einer Schweißgerätes, wie es im Oberbegriff des Anspruches 6 beschrieben ist.

[0007] Das Verfahren zum Steuern eines Schweißgerätes durch die Merkmale im Kennzeichenteil des Anspruches 6 beschrieben. Vorteilhaft ist hierbei, daß durch die Funktion des freien Belegens eines Steuerorgans mit unterschiedlichen Funktionen, wie beispielsweise einem Anzeigemodus oder einen Funktionsablauf der Benutzer die Oberfläche der Eingabeund/oder Anzeigevorrichtung auf ihn abstimmen kann, sodaß ein einfaches Bedienen des Schweißgerätes erreicht wird. Ein weiterer nicht vorhersehbarer Vorteil liegt darin, daß dadurch die Möglichkeit geschaffen wird, eine Vielzahl von Schweißparametern auszuwählen, wobei die Oberfläche der Eingabe- und/oder Anzeigevorrichtung nur mit den notwendigsten Schweißparametern ausgestattet ist und somit noch zusätzliche Schweißparameter angezeigt werden können. Ein weiterer Vorteil liegt darin, daß durch die Belegung der Steuerorgane mit Funktionsabläufen sich der Benutzer immer wiederkehrende Funktionsabläufe bzw. Arbeitsschritte speichern kann, wodurch eine Vereinfachung bei der Bedienung des Schweißgerätes erreicht wird bzw. daß komplizierte Arbeitsschritte vom Benutzer nur einmal durchgeführt werden müssen, die anschließend durch Belegung eines Steuerorgans immer wieder abrufbar sind.

[8000] Weitere vorteilhafte Maßnahmen sind in den Ansprüchen 7 bis 17 beschrieben. Die damit erzielbaren Vorteile sind aus der detaillierten Figurenbeschreibung zu entnehmen.

[0009] Die Erfindung wird im nachfolgenden, anhand des in den Zeichnungen dargestellten Ausführungsbeispiels näher erläutert.

[0010] Es zeigen:

- ein Übersichtsschaubild eines Schweißgerä-Fig. 1 tes in vereinfachter schematischer Darstel-
- Fig. 2 ein Blockschaltbild des Schweißgerätes mit der erfindungsgemäßen Eingabe und/oder Anzeigevorrichtung in vereinfachter schematischer Darstellung;
- eine Ausbildung der erfindungsgemäßen Fig. 3 Eingabe- und/oder Anzeigevorrichtung in vereinfachter und schematischer Darstellung.

Einführend sei festgehalten, daß in dem [0011] beschriebenen Ausführungsbeispiel gleiche Teile mit gleichen Bezugszeichen bzw. gleichen Bauteilbezeichnungen versehen sind, wobei die in der gesamten Beschreibung enthaltenen Offenbarungen sinngemäß auf gleiche Teile mit gleichen Bezugszeichen bzw. glei-

20

30

35

45

50

chen Bauteilbezeichnungen übertragen werden können. Auch sind die in der Beschreibung gewählten Lageangaben, wie z. B. "oben", "unten", "seitlich" usw. auf die unmittelbare beschriebene sowie dargestellte Figur bezogen und sind bei einer Lageänderung sinngemäß auf die neue Lage zu übertragen. Weiters können auch Einzelmerkmale aus dem gezeigten Ausführungsbeispiel für sich eigenständige, erfindungsgemäße Lösungen darstellen.

[0012] In Fig. 1 ist ein Schweißgerät 1 für verschiedenste Schweißverfahren, wie z. B. zum MIG/MAG-Schweißen bzw. TIG-Schweißen gezeigt. Das Schweißgerät 1 umfaßt eine Stromquelle 2 mit einem Leistungsteil 3, einer Steuervorrichtung 4 und einem dem Leistungsteil 3 bzw. der Steuervorrichtung 4 zugeordneten Umschaltglied 5. Das Umschaltglied 5 bzw. die Steuervorrichtung 4 ist mit einem Steuerventil 6 verbunden, welches in einer Versorgungsleitung 7 für ein Gas 8, insbesondere ein Schutzgas, wie beispielsweise Stickstoff, Helium oder Argon u. dgl., zwischen einem Gasspeicher 9 und einem Schweißbrenner 10 angeordnet ist.

[0013] Zudem wird über die Steuervorrichtung 4 auch noch ein Drahtvorschubgerät 11 angesteuert, wobei über eine Versorgungsleitung 12 ein Schweißdraht 13 von einer Vorratstrommel 14 in den Bereich des Schweißbrenners 10 zugeführt wird. Der Strom zum Aufbau eines Lichtbogen 15 zwischen dem Schweißdraht 13 und einem Werkstück 16 wird über eine Versorgungsleitung 17 vom Leistungsteil 3 der Stromquelle 2 dem Schweißbrenner 10 bzw. dem Schweißdraht 13 zugeführt.

[0014] Zum Kühlen des Schweißbrenners 10 wird über einen Kühlkreislauf 18 der Schweißbrenner 10 unter Zwischenschaltung eines Strömungswächters 19 mit einem Wasserbehälter 20 verbunden, wodurch bei der Inbetriebnahme des Schweißbrenners 10 der Kühlkreislauf 18 von der Steuervorrichtung 4 gestartet wird und somit eine Kühlung des Schweißbrenners 10 bzw. des Schweißdrahtes 13 bewirkt wird.

[0015] Weiters weist das Schweißgerät 1 eine Eingabe- und/oder Anzeigevorrichtung 21 auf, über die die unterschiedlichsten Schweißparameter bzw. Betriebsarten des Schweißgerätes 1 eingestellt werden können. Dabei werden die über die Eingabe- und/oder Anzeigevorrichtung 21 eingestellten Schweißparameter an die Steuervorrichtung 4 weitergeleitet und von dieser werden anschließend die einzelnen Komponenten des Schweißgerätes 1 angesteuert.

[0016] In den Fig. 2 und 3 ist ein Blockschaltbild des Schweißgerätes 1 und eine detaillierte Darstellung der erfindungsgemäßen Eingabe- und/oder Anzeigevorrichtung 21 dargestellt.

[0017] Die Steuervorrichtung 4 wird bevorzugt aus einer Mikroprozessorsteuerung 22 oder einer konventionellen analogen oder digitalen Steuerung gebildet. An einem Eingang der Steuervorrichtung 4, insbesondere der Mikroprozessorsteuerung 22 ist über mehrere

Leitungen 23, 24, wobei jedoch aufgrund der Übersichtlichkeit halber nur jeweils eine Leitung 23, 24 dargestellt ist, die Eingabe- und/oder Anzeigevorrichtung 21 angeschlossen. Dabei ist es jedoch möglich, daß die Eingabe- und/oder Anzeigevorrichtung 21 durch getrennte Bereiche, also durch eine Eingabevorrichtung 25 und eine Ausgabevorrichtung 26 gebildet sein kann. Weiters ist es möglich, daß die Eingabevorrichtung 25 durch eine Tastatur oder durch jegliche andere Arten von Eingabemöglichkeiten, wie z. B. Potentiometer, Touch-Screen oder Taster usw., gebildet sein kann.

[0018] Die Ausgabevorrichtung 26 kann beispielsweise durch eine Displayanzeige eine LED-Anzeige, eine LCD-Anzeige, eine Digital-Anzeige, einen Bildschirm oder einen Touch-Screen gebildet werden. Der Datenaustausch zwischen der Eingabe- und/oder Anzeigevorrichtung 21, insbesondere der Eingabevorrichtung 25 und der Ausgabevorrichtung 26 erfolgt über die Leitungen 23, 24.

[0019] An weiteren Ein- und/oder Ausgängen der Mikroprozessorsteuerung 22 ist beispielsweise über ein Bussystem 27, das beispielsweise aus Adress- und Datenleitungen gebildet wird, ein Speicher 28 angeschlossen.

[0020] Die Steuervorrichtung 4 ist über zumindest eine Leitung 29 mit dem Leistungsteil 3 verbunden, wobei über die Leitung 29 der Datenaustausch zwischen dem Leistungsteil 3 und der Steuervorrichtung 4 durchgeführt wird. Der Leistungsteil 3 kann beispielsweise durch eine primärgetaktete Inverterstromquelle 30 gebildet werden. Damit das Leistungsteil 3 mit Strom und Spannung versorgt werden kann, ist das Leistungsteil 3 über Versorgungsleitungen 31, 32 mit einem Spannungsversorgungsnetz 33 verbunden. Selbstverständlich ist es möglich, daß anstelle des Spannungsversorgungsnetzes 33 jede andere Energiequelle, wie beispielsweise eine Batterie, zur Speisung des Leistungsteils 3 verwendet werden kann. [0021] Das Leistungsteil 3, insbesondere die Inverterstromquelle 30, hat die Aufgabe, die vom Spannungsversorgungsnetz 33 gelieferte Energie in eine entsprechende Schweißenergie umzuwandeln, wie dies bereits aus dem Stand der Technik bekannt ist. Dazu ist der Leistungsteil 3 über die Versorgungsleitung 17 mit dem Schweißbrenner 10 verbunden, wogegen das Werkstück 16 über eine Versorgungsleitung 34 ebenfalls mit dem Leistungsteil 3 verbunden ist, sodaß ein Stromkreislauf aufgebaut werden kann.

[0022] Damit nunmehr der Lichtbogen 15 zwischen dem Schweißdraht 13 und dem Werkstück 16 gezündet werden kann, ist es beispielsweise möglich, daß das Schweißgerät 1 einen Hochfrequenzgenerator 35 aufweist. Dieser ist über Leitungen 36, 37 sowohl mit der Steuervorrichtung 4 als auch mit dem Leistungsteil 3 verbunden. Selbstverständlich ist es möglich, daß zum Zünden des Lichtbogens 15 jedes andere zum Stand der Technik zählende Verfahren eingesetzt werden kann. Damit ein Lichtbogen 15 zwischen dem Schweiß-

45

draht 13 und dem Werkstück 16 gezündet werden kann, ist es beispielsweise möglich, daß von der Steuervorrichtung 4 ein Steuersignal an den Hochfrequenzgenerator 35 übersandt wird. Daraufhin sendet der Hochfrequenzgenerator 35 Hochfrequenzimpulse an das Leistungsteil 3, wobei anschließend diese Hochfrequenzimpulse auf die Schweißenergie aufmoduliert wird, sodaß ein einfaches Zünden des Lichtbogens 15 er-reicht wird.

[0023] Damit ein Überwachen des Schweißprozesses möglich ist, ist in der Versorgungsleitung 17 eine Meßvorrichtung 38 angeordnet. Die Meßvorrichtung 38 kann dabei durch einen zum Stand der Technik zählenden Shunt 39 gebildet werden, sodaß der Stromfluß über die Versorgungsleitung 17 von der Meßvorrichtung 38 erfaßt werden kann. Dazu sind beidseits des Shunts 39 Leitungen 40, 41 mit der Versorgungsleitung 17 verbunden, die anschließend mit einer Wandlervorrichtung 42 verbunden sind. Die Wandlervorrichtung 42 wandelt das gemessene Signal in ein digitales Signal um und übergibt das Signal über Leitungen 43, 44 an die Steuervorrichtung 4. Damit auch die Spannung am Schweißbrenner 10 bzw. zwischen dem Schweißdraht 13 und dem Werkstück 16 erfaßt werden kann, ist eine weitere Leitung 45 mit der Wandlervorrichtung 42 verbunden. Die Wandlervorrichtung 42 hat die Aufgabe, die von der Meßvorrichtung 38 gemessenen Werte in digitale Signale umzuwandeln und anschließend an die Steuervorrichtung 4 weiterzuleiten.

[0024] In Fig. 3 ist eine Detaildarstellung der Oberfläche der erfindungsgemäßen Eingabe- und/oder Anzeigevorrichtung 21 gezeigt. Die Eingabe- und/oder Anzeigevorrichtung 21 ist, wie bereits in Fig. 2 beschrieben, über diverse Leitungen 23, 24 mit der Steuervorrichtung 4 bzw. der Mikroprozessorsteuerung 22 verbunden, sodaß über die an der Eingabe- und/oder Anzeigevorrichtung 21 angeordneten Einstellorgane 46 und Anzeigeorgane 47 der Schweißprozeß beeinflußt bzw. angezeigt werden kann.

[0025] Dazu ist an der Eingabe- und/oder Anzeigevorrichtung 21 ein Hauptregler 48, der bevorzugt durch einen Inkrementalgeber ausgebildet ist, angeordnet. Mit dem Hauptregler 48 ist es möglich, daß über an der Eingabe- und/oder Anzeigevorrichtung 21 angeordnete Anzeigeorgane, insbesondere LCD-Anzeigen 49, 50 der angezeigte Soll-Wert verändert werden kann. Dazu kann der Benutzer durch die beiden im Bereich der LCD-Anzeigen 49, 50 angeordneten Taster 51, 52 verschiedenste Schweißparameter auswählen. Zu den einzelnen Schweißparametern sind Soll-Werte in den Speicher 28 der Steuervorrichtung 4 hinterlegt, sodaß beim Auswählen eines Schweißparameters dieser Soll-Wert auf einer der beiden LCD-Anzeigen 49 oder 50 angezeigt wird, der anschließend über den Hauptregler 48 verändert werden kann. Dazu ist es möglich, daß in den Speicher 28 unterschiedliche Soll-Werte in Abhängigkeit von unterschiedlichen Schweißprozessen hinterlegt sein können.

[0026] Die einzelnen auszuwählenden Schweißparameter sind durch LED-Anzeigen 53 bis 59 dargestellt, wobei diese zusätzlich symbolhaft auf einer Frontplatte 60 abgebildet sind. Bei Auswahl eines Schweißparameters über die Taster 51, 52 wird von der Steuervorrichtung 4 die entsprechende LED-Anzeige 53 bis 59 aktiviert, sodaß diese zu leuchten beginnt und somit der Benutzer die ausgewählten Schweißparameter erkennen kann.

[0027] Für die einzelnen LED-Anzeigen 53 bis 59 können die Schweißparameter für den Schweißstrom, der Übertemperatur, der Materialstärke des Werkstückes, die Drahtvorschubgeschwindigkeit, die Schweißspannung, die Lichtbogenlänge sowie der Stromanstieg angezeigt bzw. über den Hauptregler 48 eingestellt werden, d.h., daß bei Auswählen eines dieser Schweißparameter ein von dem Speicher 28 vorgegebener Soll-Wert an beispielsweise der LCD-Anzeige 49 oder 50 angezeigt wird, der anschließend über den Hauptregler 48 verändert werden kann, wobei dazu der Wert, der über den Hauptregler 48 eingestellt wird, an der weiteren LCD-Anzeige 50 oder 49 abgebildet wird oder direkt an der entsprechenden LCD-Anzeige 49, 50 verändert wird. Hierzu ist es beispielsweise möglich, daß an der LCD-Anzeige 49 der Schweißstrom und an der LCD-Anzeige 50 die übrigen Schweißparameter angezeigt werden. Damit die einzelnen LED-Anzeigen 53 bis 59 also die Schweißparameter aktiviert werden können, muß der Benutzer eine der beiden Tasten 51, 52 betätigen, wodurch schrittweise die Schweißparameter ausgewählt werden können. Dazu ist es beispielsweise möglich, daß der Taster 51 für einen Rechtslauf und der Taster 52 für den Linkslauf zum Auswählen der einzelnen Schweißparameter verwendet werden kann. Selbstverständlich ist es auch möglich, daß zumindest eine zusätzliche LED-Anzeige, wie strichliert dargestellt, angeordnet ist. Diese LED-Anzeige kann dazu dienen, daß der Benutzer erkennen kann, welche der beiden LCD-Anzeigen 49, 50 aktiviert ist, d.h., daß beispielsweise bei aktivierter LED-Anzeige die LCDanzeige aktiv ist, wogegen bei nicht aktivierter LED-Anzeige die LCD-anzeige 50 aktiv ist. Dies ist insofern von Vorteil, da dadurch der Benutzer darauf hingewiesen wird, welcher Schweißparameter verstellt werden kann.

[0028] Weiters sind an der dargestellten Eingabeund/oder Anzeigevorrichtung 21 weitere Auswahlmöglichkeiten für weitere Schweißparameter dargestellt.
Dazu sind unterschiedliche Bereiche 61 bis 64 auf der
Frontplatte 60 dargestellt, die wiederum über eine
Anzeigevorrichtung, insbesondere jeweils eine LEDAnzeige 65 und einer symbolhaften Darstellung an der
Frontplatte 60 gezeigt sind. Die Auswahl der einzelnen
Bereiche 61 bis 64 kann beispielsweise über einen
Taster 66 durchgeführt werden, wobei dazu wiederum
ein getakteter Ablauf der Auswahl der einzelnen Bereiche 61 bis 64 durchgeführt wird, d.h., daß durch einmaliges Betätigen des Tasters 66 der Bereich 61 aktiviert

15

25

35

55

ist, wobei bei abermaliger Betätigung der Bereich 62, 63, 64 und anschließend wiederum der Bereich 61 ausgewählt werden kann.

[0029] Hat nunmehr ein Benutzer den Taster 66 betätigt, so kann dieser in dem Bereich 61 die Schweißparameter für den Schweißdrahtdurchmesser einstellen, d.h., daß durch ein Betätigen einer der beiden Taster 67, 68 die unterschiedlich vorgegebenen Soll-Werte für den Schweißdrahtdurchmesser ausgewählt werden können. Dazu ist beispielsweise der Taster 67 für den Aufwärtsverlauf und der Taster 66 für den Abwärtsverlauf zu-ständig. Selbstverständlich ist es möglich, daß eine beliebige Einstellung des Drahtdurchmessers vom Benutzer durchgeführt werden kann. Dazu wählt der Benutzer beispielsweise die mit "A, B" gezeichneten LED-Anzeigen 65 aus, wodurch über den Hauptregler 48 ein beliebiger Schweißdrahtdurchmesser, der an der LCD-Anzeige 50 angezeigt wird, eingestellt werden kann, wogegen bei Auswählen der restlichen LED-Anzeigen 65 ein vorgegebener Soll-Wert ausgewählt werden kann.

[0030] Aktiviert der Benutzer den Bereich 62, so ist es möglich, daß der Benutzer unterschiedliches Gas bzw. Gase auswählen kann, wobei es wiederum möglich ist, eine beliebige Gasmischung über den Hauptregler 48 einzustellen. Das Auswählen der einzelnen vorgegebenen Gasgemische ist wiederum über die Tasten 67, 68 möglich.

[0031] Aktiviert der Benutzer jedoch den Bereich 63, so kann diese über weitere Tasten 69, 70 die unterschiedlichen Schweißprozesse auswählen, d.h. daß beispielsweise in diesem Bereich die einzelnen Schweißprozesse für ein MIG-/MAG-Schweißen oder ein TIG-Schweißen usw. ausgewählt werden können. Beim Aktivieren des Bereiches 64 kann der Benutzer unterschiedliche Sonderfunktionen für das Schweißgerät 1 auswählen, die über Tasten 71, 72 auswählbar sind. Selbstverständlich ist es möglich, daß beispielsweise der Taster 66 für die Auswahl des Bereiches 61 verwendet werden kann, sodaß die restlichen Taster 67, 68, 69, 70, 71, 72 für die übrigen Bereiche 62 bis 64 verwendet werden können, wodurch ein taktweises Auswählen der einzelnen Bereiche 61 bis 64 entfallen kann. [0032] Es kann nunmehr gesagt werden, daß das Einstellen der unterschiedlichen Schweißparameter, wie sie an der Eingabe- und/oder Anzeigevorrichtung 21, insbesondere an der Oberfläche der Frontplatte 60, dargestellt sind bzw. durch die symbolhafte Darstellung auf der Frontplatte 60, es möglich ist, daß der Benutzer auf die vorgegebenen hinterlegten Soll-Werte der einzelnen Schweißparameter Einfluß nehmen kann, d.h., daß durch die Auswahl und Veränderung der Soll-Werte ein für den Benutzer abgestimmter Schweißvorgang bzw. Schweißprozeß durchgeführt werden kann. Diese Veränderungen, die über die Eingabe- und/oder Anzeigevorrichtung 21 vom Benutzer vorgenommen werden, werden über die Leitungen 23, 24 der Steuervorrichtung 4 bzw. der Mikroprozessorsteuerung 22 übergeben, wobei anschließend die Steuervorrichtung 4 einen Steuerablauf, unter Berücksichtigung der eingestellten Schweißparameter, für den Schweißprozeß errechnet. Selbstverständlich ist es möglich, daß der Benutzer seinen eingestellten Schweißprozeß mit den ausgewählten und veränderten Schweißparametern in den Speicher 28 abspeichern kann. Dies kann beispielsweise derartig erfolgen, daß der Benutzer durch Aktivieren, beispielsweise des Bereiches 63, und durch Auswahl bzw. Aktivieren der vordefinierten LED-Anzeige 65, die symbolhaft mit einem Schweißbrenner dargestellt ist, und durch Betätigung einer Speichertaste 73 der Steuervorrichtung 4 mitteilt, daß die Einstellungen in dem Speicher 28 hinterlegt werden sollen, sodaß bei abermaliger Auswahl dieser LED-Anzeige 65 die gespeicherten Werte aus dem Speicher 28 geladen werden können und eine Schweißung mit den entsprechenden Schweißparametern durchgeführt werden kann.

[0033] Weiters weist die erfindungsgemäße Eingabeund/oder Anzeigevorrichtung 21 im Bereich der beiden LCD-Anzeigen 49, 50 zumindest eine, bevorzugt jedoch zwei Steuerorgane 74, 75 sowie im Bereich 64, in dem bevorzugt wiederum zwei Steuerorgane 76, 77 angeordnet sind, auf. Die einzelnen Steuerorgane 74 bis 77 können beispielsweise durch eine LED-Anzeige 78 oder durch Taster ausgeführt werden. Damit der Benutzer eine Zuordnung der einzelnen Steuerorgane 74 bis 77 erkennen kann, sind auf der Frontplatte 60 die Steuerorgane 74 bis 77 mit dem Symbol "F1 bis F4" gekennzeichnet. Die Auswahl der einzelnen Steuerorgane 74 bis 77 erfolgt über die Taster 51, 52 bzw. im Bereich 64 über die Taster 71, 72.

[0034] Die Aufteilung der einzelnen Steuerorgane 74 bis 77 in die unterschiedlichen Bereiche, also im Bereich der LCD-Anzeigen 49, 50 und in dem Bereich 64 für die Sonderfunktionen des Schweißgerätes 1, wurde deshalb getroffen, da für die Steuerorgane 74 bis 77 unterschiedliche Funktionsaufgaben zugrunde liegen. Dabei ist es beispielsweise möglich, daß für die Steuerorgane 74, 75 die Anzeigevorrichtung, insbesondere die LCD-Anzeigen 49, 50 beeinflußbar sind, wogegen für die Steuerorgane 76, 77 ein Funktionsablauf hinterlegt werden kann.

[0035] Durch die Auswahl, beispielsweise eines Steuerorganes 74 bis 77, insbesondere des Steuerorganes 74, ist es nunmehr möglich, daß der Benutzer die Anzeigemöglichkeit an den LCD-Anzeigen 49 bis 50 beeinflussen kann. Dabei ist es beispielsweise möglich, daß für das Steuerorgan 74 die LCD-Anzeige 49 und für das Steuerorgan 75 die LCD-Anzeige 50 beeinflußt werden kann. Grundsätzlich ist die Funktion der LCD-Anzeigen 49, 50 derartig, daß der Benutzer durch Auswahl einer über die Tasten 51, 52 ausgewählten Schweißparameter der im Schweißprozeß für diesen Schweißparameter ermittelten Ist-Wert angezeigt wird. Durch die Anordnung der beiden Steuerorgane 74, 75 ist es nunmehr möglich, daß der Benutzer eine freidefinierbare Anzeige

eines beliebigen Schweißparameters wählen kann, d.h., daß der Benutzer sich unterschiedliche Kombinationen von Ist-Werten der Schweißparametern an den beiden LCD-Anzeigen 49, 50 anzeigen lassen kann, wodurch eine benutzerdefinierte Oberfläche für das Schweißgerät 1 geschaffen wird.

[0036] Es kann grundsätzlich gesagt werden, daß bei dem dargestellten Ausführungsbeispiel die LCD-Anzeige 49 für den Schweißstrom und die LCD-Anzeige 50 für die restlichen Schweißparameter, wie der Übertemperatur, die Materialstärke, der Drahtvorschubgeschwindigkeit, die Schweißspannung, die Lichtbogenlänge bzw. der Stromanstieg angezeigt werden kann.

[0037] Durch die zusätzlich angeordneten Funktionstasten, insbesondere durch die Steuerorgane 74, 75, ist es nunmehr möglich, daß der Benutzer beispielsweise auf der LCD-Anzeige 49 jeden beliebigen Schweißparameter, wie beispielsweise der Materialstärke, der Drahtvorschubgeschwindigkeit, die Schweißspannung, die Lichtbogenlänge, den Stromanstieg und die Übertemperatur anzeigen und verändern kann. Dabei ist es möglich, daß zusätzliche nicht an der Eingabeund/oder Anzeigevorrichtung 21 dargestellte und auswählbare Schweißparameter vom Benutzer über die Steuerorgane 74, 75 aktiviert werden können, d.h., daß beispielsweise interne Voreinstellungen des Schweißgerätes 1 über die Steuerorgane 74, 75 aufgerufen bzw. angezeigt werden können. Die internen Voreinstellungen bzw. Schweißparameter sind beispielsweise Gasvorströmung, Gasnachströmung, Nachbrennzeit, Startstrom, Slop, Endstrom, Startzeit, Endzeit, Intervallzeit, Einfädeldrehzahl, Motorstromanzeige, Schweiß-Betriebsstundenanzeige, Temperaturzeitanzeige, anzeigen, Netzspannung usw.

[0038] Damit sich nunmehr ein Benutzer seine benutzerdefinierte Oberfläche an der Eingabe- und/oder Anzeigevorrichtung 21 gestalten kann, muß dieser über die Taster 51, 52 eine der beiden Steuerorgane 74, 75 aktivieren. Dies wird wiederum über die Schleifenfunktion der Taster 51, 52 durchgeführt.

[0039] Nachdem der Benutzer eine der beiden Steuerorgane 74, 75, insbesondere das Steuerorgan 74, ausgewählt bzw. aktiviert hat, kann dieser durch Betätigen des Tasters 66 die einzelnen angezeigten und internen Schweißparameter über eine Schleifenfunktion abrufen, d.h., daß durch Betätigen des Tasters 66 die an der Eingabe- und/oder Anzeigevorrichtung 21 dargestellten Schweißparameter taktweise durchgetaktet werden. Nachdem jedoch alle an der Eingabe- und/oder Anzeigevorrichtung 21 angezeigten möglichen Schweißparameter über den Taster 66 durchgetaktet wurden, werden die internen Voreinstellungen bzw. internen Schweißparameter taktweise abgearbeitet. Nachdem der Benutzer einen beliebigen Schweißparameter für das Steuerorgan 74 ausgewählt hat, kann dieser durch abermaliges Betätigen der Speichertaste 73 eine Abspeicherung bzw. Zuordnung dieses Schweißparameters durchführen.

[0040] Durch das Betätigen der Speichertaste 43 wird der Steuervorrichtung 4 mitgeteilt, daß bei Auswahl dieses Steuerorganes 74 die Steuervorrichtung 4 an der LCD-Anzeige 49 den ausgewählten und in Speicher 28 hinterlegten Schweißparameter anzeigen soll, wobei bei einem Schweißvorgang immer der Ist-Wert für den derzeitigen Schweißprozeß an der LCD-Anzeige 49 angezeigt wird.

[0041] Selbstverständlich ist es möglich, daß aufgrund der Auswahl eines Schweißparameters der voreingestellte Soll-Wert über den Hauptregler 48 verändert werden kann, d.h., daß nach Auswahl eines Schweißparameters der eingestellte Soll-Wert an der LCD-Anzeige 49 angezeigt wird, worauf der Benützer über den Hauptregler 48 diesen Soll-Wert entsprechend verändern kann.

[0042]Diese Vorgangsweise zum Anzeigen eines bestimmten Schweißparameters für eine der beiden LCD-Anzeigen 49, 50 kann an den beiden Steuerorganen 74, 75 durchgeführt werden. Selbstverständlich ist es möglich, daß mehrere derartige Steuerorgane 74, 75 zum Anzeigen unterschiedlicher Schweißparameter an der Eingabe- und/oder Anzeigevorrichtung 21 angeordnet sein können. Es ist auch möglich, daß anstelle der beiden dargestellten LCD-Anzeigen 49, 50, mehrere derartige LCD-Anzeigen 49, 50 an der Eingabeund/oder Anzeigevorrichtung 21 angeordnet sein können bzw. daß eine Flüssigkristallanzeige, an der mehrere Schweißparameter angezeigt werden können, die wiederum über die Steuerorgane 74, 75 frei definierbar sind, an der Frontplatte 60 positioniert sein kann. Selbstverständlich ist es auch möglich, daß anstelle einer zum Stand der Technik zählenden Frontplatte 60. die beispielsweise aus Aluminium gebildet ist, ein Bildschirm, insbesondere ein Touch-Screen, verwendet werden kann, sodaß die einzelnen Einstellorgane 46 bzw. Anzeigeorgane 47 durch einfaches Betätigen mit dem Finger auf dem Bildschirm ausgewählt werden können.

[0043] Bei den weiteren im Bereich 64 dargestellten 40 Steuerorganen 76, 77 ist es möglich, daß der Benutzer durch Auswahl einer der beiden Steuerorgane 76, 77, beispielsweise des Steuerorganes 76 einen Funktionsablauf, der durch mehrere Arbeitsschritte bzw. Programmschritte besteht, definieren kann, d.h., daß beispielsweise für das Steuerorgan 76 ein automatisches Starten eines Drahtrückzuges für den Schweißdraht 13 abgespeichert werden kann. Dabei erfolgt das Abspeichern für die unterschiedlichsten Funktionsabläufe insofern, indem der Benutzer über den Taster 66 den Bereich 64 auswählt und anschließend über die beiden Tasten 71, 72 einen der beiden Steuerorgane 76, 77 auswählt. Hat der Benutzer beispielsweise das Steuerorgan 76 ausgewählt, so kann dieser durch Betätigen der Speichertaste 73 einen Speichervorgang aktivieren, wodurch die nachfolgend durchgeführten Arbeitsschritte bis zum abermaligen Wiederbetätigen der Speichertaste 73 aufgezeichnet bzw. im Speicher

28 gespeichert werden.

[0044] Bei dem dargestellten Schweißgerät 1 ist es beispielsweise möglich, daß eine Doppelbelegung der einzelnen Einstellorgane 46 möglich ist, d.h., daß beispielsweise durch kurzes Betätigen eines Einstellorganes 46 die dargestellte symbolhafte Funktion durchgeführt wird, wogegen bei längerem Betätigen eines Tasters, beispielsweise über eine Zeit von beispielsweise fünf Sekunden, ein anderer Funktionsmodus für das Einstellorgan 46 durchgeführt werden kann. Es wird jedoch auf die einzelnen unterschiedlich möglichen Einstellungen eines Schweißgerätes 1 nicht näher eingegangen, da jede beliebige Einstellmöglichkeit, die aus dem Stand der Technik bekannt ist, für ein derartiges Schweißgerät 1 angewendet werden kann.

[0045] Durch die Anordnung der erfindungsgemäßen Funktionstasten, insbesondere der Steuerorgane 74 bis 77, wird erreicht, daß der Benutzer seine Oberfläche beliebig gestalten kann bzw. daß Sonderfunktionen, die meist über komplizierte Einstellvorgänge durchgeführt werden müssen, den Steuerorganen 74 bis 77 zugeordnet werden können, wodurch durch Betätigen bzw. Aktivieren der Steuerorgane 74 bis 77 diese Funktionsabläufe automatisch vom Schweiligerät 1 durchgeführt werden.

[0046] Grundsätzlich kann zu dem Funktionsablauf gesagt werden, daß bei einem derartigen Schweißgerät 1 über die Eingabe- und/oder Anzeigevorrichtung 21 die unterschiedlichsten Schweißparameter vom Benutzer über den Hauptregler 48 eingestellt bzw. die vorgegebenen Soll-Werte verändert werden können. Durch das Verändern bzw. Voreinstellen der Schweißparameter wird von der Steuervorrichtung 4 ein entsprechender Schweißvorgang bzw. Schweißprozeß errechnet und es kann ein Schweißprozeß mit den entsprechenden Schweißparametern durchgeführt werden.

[0047] Dabei ist es bei einem derartigen Schweißgerät 1 möglich, daß zur Anzeige und/oder zur Schweißprozeßsteuerung des Schweißgerätes 1 mehrere an der Eingabe- und/oder Anzeigevorrichtung 21, Steuerorgane 74 bis 77 angeordnet sein können, wobei die auf diese Steuerorgane 74 bis 77 belegten Funktionen in dem Speicher 28 von der Steuervorrichtung 4 automatisch hinterlegt werden, d.h., daß durch Aktivieren der Speichertaste 73 die Steuervorrichtung 4 mit einem Signal beaufschlagt wird, daß an der entsprechend ausgewählten Funktionstaste, insbesondere dem Steuerorgan 74 bis 77 die hinterlegten bzw. eingestellten Schweißparameter in einem bestimmten Speicherbereich, der für die einzelnen Steuerorgane 74 bis 77 zur Verfügung gestellt wird, abgespeichert werden.

[0048] Wird jedoch das entsprechende Steuerorgan 74 bis 77 ausgewählt, so wird von der Steuervorrichtung 4 die hinterlegten Funktionsabläufe bzw. die hinterlegten Daten in den Hauptspeicher der Steuervorrichtung 4 geladen, sodaß anschließend die Eingabe- und/oder Anzeigevorrichtung 21 bzw. die restlichen Komponenten des Schweißgerätes 1 entsprech-

end angesteuert werden. Dabei ist es beispielsweise möglich, daß bei Belegung der Steuerorgane 74, 75 mit einer Anzeigefunktion ein bestimmter Schweißparameter, der jedoch nicht den dargestellten Schweißparametern an der Frontplatte 60 entsprechen muß, an einer der beiden LCD-Anzeigen 49, 50 angezeigt werden, wogegen beispielsweise bei Belegung der Steuerorgane 76, 77 mit einem Funktionsablauf dieser bei Auswahl eines der beiden Steuerorgane 76, 77 gestartet wird. Dabei ist es beispielsweise möglich, daß ein Funktionsablauf für einen Einfädelvorgang des Schweißdrahtes 30 bzw. für eine Gasprüfung oder sonstige Funktionsabläufe hinterlegt werden können. Es ist auch beispielsweise möglich, daß anstelle der Steuerorgane 74 bis 77 ein Wahlschalter angeordnet sein kann, auf dem durch unterschiedliche Stellung des Wahlschalters unterschiedliche Funktionen abgespeichert werden können. Selbstverständlich ist es auch möglich, daß zum Speichern der Schweißeinstellungen, beispielsweise des Anzeigemoduses eines Funktionsmoduses, der Benutzer eines der Steuerorgane 74 bis 77 aktiviert und anschließend mit der Speichertaste 73 die Einstellmöglichkeiten aktiviert, worauf nach dem Einstellen des Schweißgerätes 1 durch abermaliges Drücken der Speichertaste 73 die Einstellungen gespeichert werden.

[0049] Weiters ist es möglich, daß die Steuerorgane 74 bis 77 mit mehreren unterschiedlichen Funktionen belegt werden können, wobei dabei die Zuordnung der unterschiedlichen Funktionen in bezug auf den eingestellten Schweißprozeß gegeben ist, d.h., daß beispielsweise beim Einstellen eines MIG/MAG-Schweißprozesses entsprechende Schweißparameter bzw. Funktionsabläufe, für den MIG/MAG-Schweißprozeß hinterlegt werden können, wogegen bei Auswahl eines TIG-Schweißprozesses die gleichen Steuerorgane 74 bis 77 mit Funktion für diesen Schweißprozeß hinterlegt werden können.

[0050] Bei einem derartigen Schweißgerät 1 ist es auch möglich, daß anstelle des Hauptreglers 48 mehrere Taster, insbesondere zwei Taster angeordnet sein können, über die durch eine Plus-/Minusfunktion der dargestellte Soll-Wert verändert werden kann. Es ist jedoch möglich, daß bei Verwendung eines Bildschirmes oder Flüssigkristallanzeige anstelle einer Frontplatte 60 die Positionen der einzelnen Anzeigemöglichkeiten bzw. Tastenbelegungen vom Benutzer frei definiert werden können.

[0051] Abschließend sei der Ordnung halber darauf hingewiesen, daß in den Zeichnungen einzelne Bauteile und Baugruppen zum besseren Verständnis der Erfindung unproportional und maßstäblich verzerrt dargestellt sind.

Bezugszeichenaufstellung [0052] **Schweißgerät** 1 2 Stromquelle Leistungsteil 3 Steuervorrichtung 4 Umschaltglied 5 Steuerventil 6 Versorgungsleitung 7 8 Gas 9 Gasspeicher 10 Schweißbrenner Drahtvorschubgerät 11 12 Versorgungsleitung 13 Schweißdraht Vorratstrommel 14 15 Lichtbogen 16 Werkstück 17 Versorgungsleitung 18 Kühlkreislauf 19 Strömungswächter 20 Wasserbehälter 21 Eingabe- und/oder Anzeigevorrichtung Mikroprozessorsteuerung 22 23 Leitung 24 Leitung 25 Eingabevorrichtung 26 Ausgabevorrichtung 27 Bussystem 28 Speicher 29 Leitung 30 Inverterstromauelle 31 Versorgungsleitung 32 Versorgungsleitung 33 Spannungsversorgungsnetz 34 Versorgungsleitung 35 Hochfrequenzgenerator 36 Leitung 37 Leituna 38 Meßvorrichtung 39 Shunt 40 Leitung 41 Leitung 42 Wandlervorrichtung 43 Leituna 44 Leitung 45 Leitung 46 Einstellorgan 47 Anzeigeorgan 48 Hauptregler 49 LCD-Anzeige

50

51

52

53

54

LCD-Anzeige

LED-Anzeige

LED-Anzeige

Taste

Taste

	55	LED-Anzeige
	56	LED-Anzeige
	57	LED-Anzeige
	58	LED-Anzeige
5	59	LED-Anzeige
	60	Frontplatte
	61	Bereich
	62	Bereich
	63	Bereich
10	64	Bereich
	65	LED-Anzeige
	66	Taste
	67	Taste
	68	Taste
15	69	Taste
	70	Taste
	71	Taste
	72	Taste
	73	Speichertaste
20	74	Steuerorgan
	75	Steuerorgan
	76	Steuerorgan
	77	Steuerorgan
	78	LED-Anzeige
25		

Patentansprüche

30

35

40

1. Steuervorrichtung zum Steuern eines Schweißgerätes mit einem Speicher für Betriebsdaten des Schweißgerätes, einer Eingabe- und/oder Anzeigevorrichtung für Steuerbefehle sowie mit einer Stromquelle zur Anspeisung des Schweißgerätes und insbesondere einem über Leitungen mit dem Schweißgerät verbundenen Schweißbrenner, dadurch gekennzeichnet, daß zum Steuern des Schweißgerätes (1) zumindest ein über ein Steuerorgan (74 bis 77) frei belegbarer Speicher für manuelle voreinstellbare Funktionsabläufe des Schweißgerätes (1) und/oder zur Belegung zumindest eines Anzeigeorganes (47) an der Eingabeund/oder Anzeigevorrichtung (21) angeordnet ist.

 Steuervorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Steuervorrichtung (4) durch einen Mikroprozessor gebildet ist.

- Steuervorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß für unterschiedliche Funktionen, wie beispielsweise einem Anzeigemodus oder einem Steuermodus unterschiedliche Steuerorgane (74 bis 77) angeordnet sind.
- Steuervorrichtung nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Eingabe- und/oder Anzeigevorrichtung (21) durch einzelne Einstellorgane (46) und Anzeigeorgane (47) gebildet ist.

25


30


- 5. Steuervorrichtung nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das Anzeigeorgan (47) beispielsweise durch eine LED-Anzeige (53 bis 59, 78), eine LCD-Anzeige (49, 50), eine Digital-Anzeige, einen 5 Bildschirm oder einen Touch-Screen gebildet ist.
- 6. Verfahren zum Steuern eines Schweißgerätes, bei dem über eine Eingabe- und/oder Anzeigevorrichtung unterschiedliche Schweißparameter, wie beispielsweise der Schweißstrom, der Schweißdrahtdurchmesser, die Betriebsart des Schweißgerätes usw. eingestellt werden können, worauf von der Steuervorrichtung entsprechend den eingestellten Schweißparametern das Schweißgerät für einen Schweißprozeß angesteuert wird, und daß gleichzeitig mit dem Schweißprozeß zumindest einer der einstellbaren Schweißparameter an der Eingabeund/oder Anzeigevorrichtung angezeigt wird, dadurch gekennzeichnet, daß zur Anzeige 20 und/oder zur Schweißprozeßsteuerung des Schweißgerätes zumindest ein an der Eingabeund/oder Anzeigevorrichtung angeordnetes Steuerorgan mit zumindest einem Funktionsablauf und/oder ein an der Ein- und/oder Ausgabevorrichtung (219 nicht ausgeführter Parameter zur Anzeige und/oder Einstellung frei belegt werden kann, wobei die auf das Steuerorgan belegte Funktion bzw. der Funktionsablauf in einem Speicher hinterlegt und/oder abgerufen werden kann.
- 7. Verfahren nach Anspruch 6. dadurch gekennzeichnet, daß bei Betätigung des frei belegbaren Steuerorganes von der Steuervorrichtung die gespeicherten Daten aus dem Speicher ausgelesen werden.
- 8. Verfahren nach Anspruch 6 oder 7, dadurch gekennzeichnet, daß bei Belegung des Steuerorganes mit einer Anzeigefunktion die Steuervorrichtung eine Anzeigevorrichtung der Eingabeund/oder Anzeigevorrichtung mit dem entsprechend ausgewählten und dem derzeitig aufweisenden Zustand dieses Schweißparameters ansteuert, worauf an der Anzeigevorrichtung, insbesondere an der LCD-Anzeige der Wert angezeigt wird.
- 9. Verfahren nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß über die Steuerorgane zusätzliche Schweißparameter, wie beispielsweise der Schweißstrom, die Übertemperatur, die Materialstärke des Werkstükkes, Drahtvorschubgeschwindigkeit, Schweißspannung, Lichtbogenlänge, Stromanstieg und interne Voreinstellungen Gasvorströmung, Gasnachströmung, Nachbrennzeit, Startstrom, Slop, Endstrom, Startzeit, Endzeit, Intervallzeit, Einfädeldrehzahl, Motorstromanzeige, Schweißzeitanzeige, Betriebs-

- stundenanzeige, Temperaturanzeigen, Netzspannung usw. angezeigt bzw. über den Hauptregler eingestellt werden können.
- 10. Verfahren nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß bei Belegung des Steuerorganes mit einem für das Schweißgerät hinterlegten Funktionsablauf dieser von der Steuervorrichtung von dem Speicher geladen wird, und anschließend die Steuerung des Schweißgerätes entsprechend dem Funktionsablauf durchgeführt wird.
- 11. Verfahren nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das Steuerorgan beispielsweise durch einen Taster oder einen Wahlschalter gebildet wird.
- 12. Verfahren nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das Steuerorgan für unterschiedliche Betriebsarten des Schweißgerätes mehrfach belegt werden kann.
- 13. Verfahren nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß zum Speichern der über das Steuerorgan abrufbaren Funktion bzw. des Funktionsablaufes zuerst das Schweißgerät über die Eingabe- und/oder Anzeigevorrichtung eingestellt wird, worauf durch Betätigung eines weiteren Einstellorganes, insbesondere einer Speichertaste die eingestellte Funktion für das frei belegbare Steuerorgan im Speicher hinterlegt wird.
- 14. Verfahren nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß mehrere frei belegbare Steuerorgane für unterschiedliche Funktionen an der Eingabe- und/oder Anzeigevorrichtung angeordnet sind.
 - 15. Verfahren nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß zum Speichern der Funktion für ein frei belegbares Steuerorgan zuerst das weitere Einstellorgan, insbesondere die Speichertaste aktiviert wird, worauf anschließend das frei belegbare Steuerorgan aktiviert wird, wodurch die ausgewählte Funktion dem entsprechenden Steuerorgan zugeordnet wird.
- 16. Verfahren nach einem oder mehreren der vorherge-50 henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß durch Aktivieren des frei belegbaren Steuerorganes über eine vorgegebene Zeitdauer die ausgewählte Funktion gespeichert wird.
 - 17. Verfahren nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß mehrere Funktionen zum Steuern des Schweißge-

rätes einem Steuerorgan zugeordnet werden, wobei die einzelnen Funktionen durch mehrmaliges Betätigen des Steuerorganes abgerufen werden können.

5

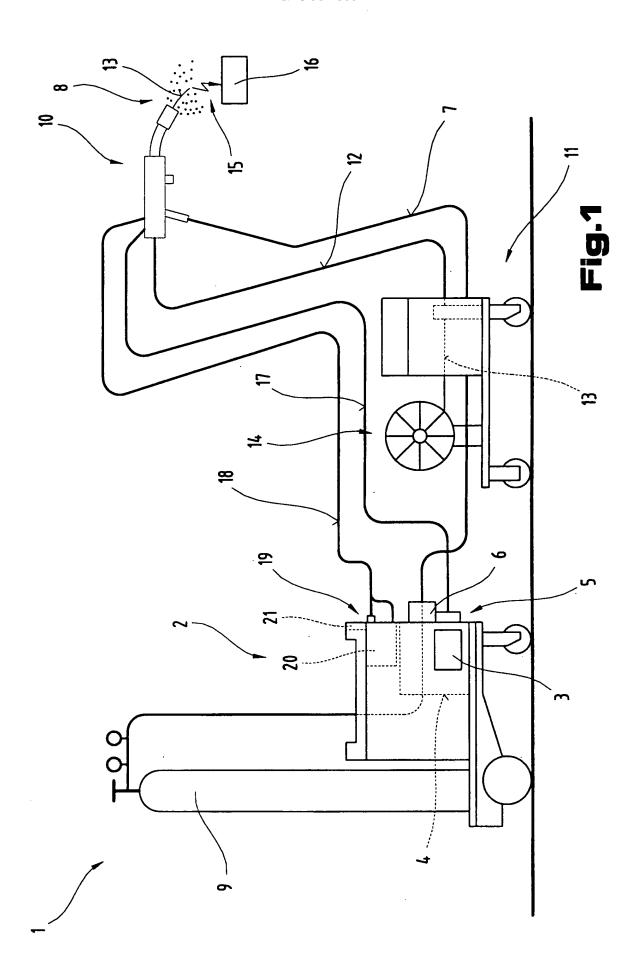

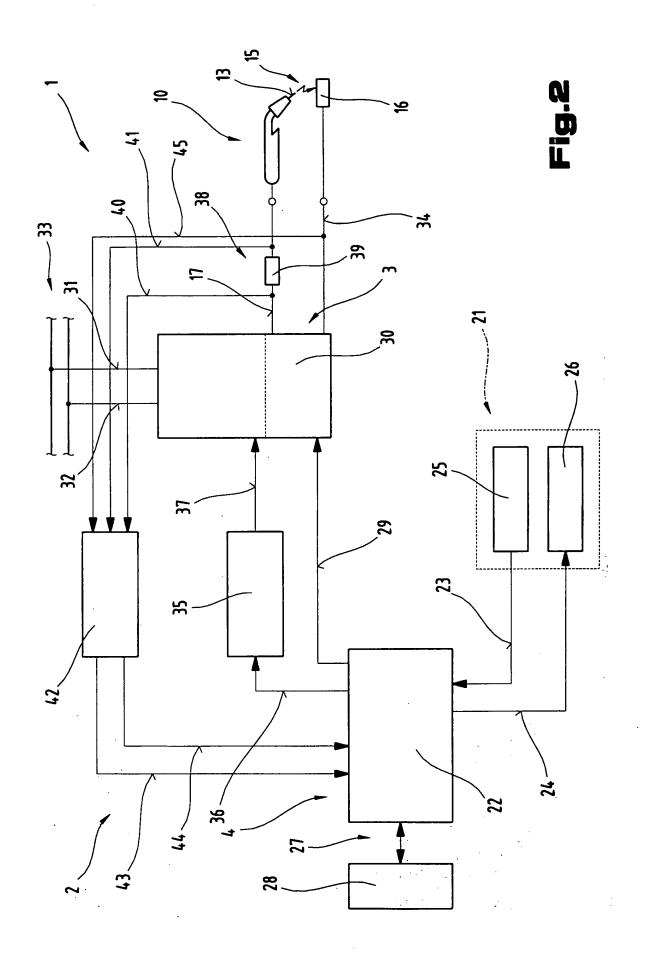

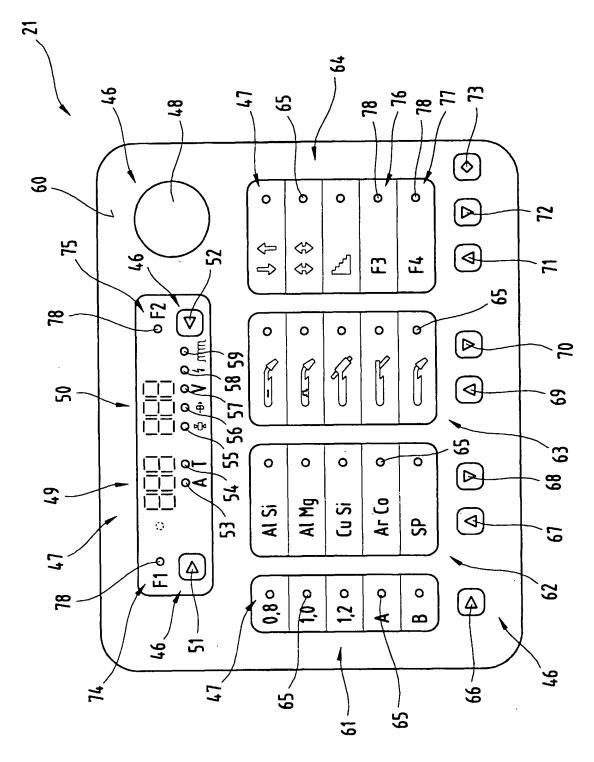


Fig.3



Europäisches Patentamt

European Patent Office

Office européen des brevets



(11) EP 0 901 865 A3

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(88) Veröffentlichungstag A3: 16.06.1999 Patentblatt 1999/24

(51) Int. Cl.⁶: **B23K 9/095**, B23K 9/32

(43) Veröffentlichungstag A2: 17.03.1999 Patentblatt 1999/11

(21) Anmeldenummer: 98116505.3

(22) Anmeldetag: 01.09.1998

(84) Benannte Vertragsstaaten:

AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU MC NL PT SE
Benannte Erstreckungsstaaten:

AL LT LV MK RO SI

(30) Priorität: 09.09.1997 AT 151397

(71) Anmelder:

FRONIUS SCHWEISSMASCHINEN KG AUSTRIA A-4600 Wels/Thalheim (AT) (72) Erfinder:


- Friedl, Helmut
 4621 Sipbachzell (AT)
- Neubacher, Günther 4651 Stadl-Paura (AT)
- Hackl, Heinrich
 A-4551 Ried/Traunkreis (AT)
- (74) Vertreter:

Secklehner, Günter, Dr. Rechtsanwalt, Pyhrnstrasse 1 8940 Liezen (AT)

(54) Steuervorrichtung zum Steuern eines Schweissgerätes sowie ein Verfahren hierfür

(57) Die Erfindung betrifft eine Steuervorrichtung (4) zum Steuern eines Schweißgerätes (1) mit einem Speicher für Betriebsdaten des Schweißgerätes (1), einer Eingabe- und/oder Anzeigevorrichtung (21) für Steuerbefehle sowie mit einer Stromquelle zur Anspesung des Schweißgerätes (1) und insbesondere einem über Leitungen mit dem Schweißgerät (1) verbundenen

Schweißbrenner (10). Zum Steuern des Schweißgerätes (1) ist zumindest ein über ein Steuerorgan frei belegbarer Speicher für manuelle voreinstellbare Funktionsabläufe des Schweißgerätes (1) und/oder zur Belegung zumindest eines Anzeigeorganes an der Eingabeund/oder Anzeigevorrichtung (21) angeordnet.

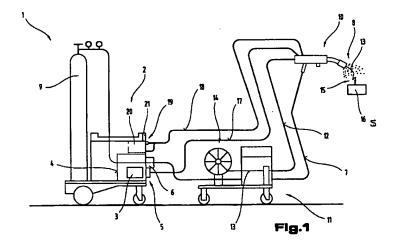



EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung

EP 98 11 6505

	EINSCHLÄGIGE	DOKUMENTE		
(ategorie	Kennzeichnung des Dokum der maßgeblich	nents mit Angabe, soweit erforderlich, en Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.Cl.6)
X	DE 93 01 390 U (ELE 8. April 1993 * Seite 4, Absatz 2 2 *	KTRA BECKUM AG) - Absatz 3; Abbildung	1,5,10, 12,14	B23K9/095 B23K9/32
X ,P	WO 98 34751 A (FRON KG.) 13. August 199 * Seite 3, Zeile 20 Abbildungen 1,2 *	IUS SCHWEISSMASCHINEN 8 - Zeile 27;	1-4,6,7, 9,17	
A	FR 1 566 627 A (ETU INDUSTRIELLES S.A.) * Seite 2, rechte S		1-17	
				RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int.Cl.6)
				B23K
Der vo	orliegende Recherchenbericht wu	rde für alle Patentansprüche erstellt		
	Recherchenort	Abschlußdatum der Recherche		Prüfer
к	DEN HAAG ATEGORIE DER GENANNTEN DOK	15. April 1999 UMENTE T: der Erfindung E: älteres Patent		breteau, D Theorien oder Grundsätze sch erst am oder
Y : von and A : tech O : nich	besonderer Bedeutung allein betrach besonderer Bedeutung in Verbindung eren Veröffentlichung derselben Kater intologischer Hintergrund intschriftliche Offenbarung schenliteratur	tet nach dem Ann 9 mit einer D: in der Anmeld gorie L: aus anderen G	neldedatum veröffer ung angeführtes Oc iründen angeführte	ntlicht worden ist okument

ANHANG ZUM EUROPÄISCHEN RECHERCHENBERICHT ÜBER DIE EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG NR.

EP 98 11 6505

In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten europäischen Recherchenbericht angeführten Patentdokumente angegeben. Die Angaben über die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Datei des Europäischen Patentamts am Diese Angaben dienen nur zur Unterrichtung und erfolgen ohne Gewähr.

15-04-1999

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung	
DE 9301390 U	08-04-1993	KEIN	E		
WO 9834751 A	13-08-1998	AU	5740698 A	26-08-199	
FR 1566627 A	09-05-1969	KEIN	E 		
			·		

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
□ other:

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.